

附件

2023 年第二批建设项目环评文件技术复核发现问题及处理意见

序号	项目名称	建设单位	存在的主要问题	编制单位 (统一社会信用代码)	编制人员 (信用编号)	审批 部门	技术 评估 单位	编制 单位 处理 意见	编制 人员 处理 意见	审批部门和生态环境 部门相关要求
1	天津市乾皓钢管制造有限公司温室大棚配件扩建项目	天津市乾皓钢管制造有限公司	建设项目概况描述不全或者错误(未说明现有工程有无环境遗留问题及“以新带老”措施),环境影响预测与评价方法或者结果错误(改扩建后全厂噪声源分布情况不清,风机设置位置、隔声措施以及与厂界距离关系不明,源强取值不可信,噪声预测内容与项目现有工程、扩建工程实际不符,预测结果有误),所提环境保护措施可行性论证不符合相关规定(遗漏激光切割产生烟气收集处理措施及可行性分析;未详细分析说明卡簧加热、浸塑和修补产生的废气的温度控制措施,未对废气温度是否满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)进入吸附装置的废气温度宜低于 40℃控制要求进行充分论证)。	沧州高夫环保科技有限公司 (91130921MACONW P194)	李中力 (BH028969)	静海区行政审批局	/	失信 记分 5 分	失信 记分 5 分	审批部门应督促建设单位补充缺失的评价内容,提出有针对性防控措施。 生态环境部门应加强项目日常监管,督促企业做好污染物排放监控,以满足相关标准和环境管理要求。

序号	项目名称	建设单位	存在的主要问题	编制单位 (统一社会信用代码)	编制人员 (信用编号)	审批部门	技术评估单位	编制单位处理意见	编制人员处理意见	审批部门和生态环境部门相关要求
2	中远食品(天津)有限公司年产50500吨调味品项目	中远食品(天津)有限公司	污染源源强核算方法或者结果错误(原辅料用量与产品产量完全一致,但实验室抽检占产品的3%,从物料平衡角度分析产排污核算错误;燃气蒸汽锅炉用气量核算错误、源强核算错误),遗漏环境保护目标(遗漏东北侧凤凰墅住宅小区和瑞德幼儿园等大气环境保护目标),环境影响预测与评价结果错误、相关环境要素预测与评价内容不全(非甲烷总烃达标排放预测点选择错误,不符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)要求;无组织废气达标分析遗漏厂界臭气浓度达标排放)。	河北紫旭节能环保技术咨询有限公司 (91130100320002902R)	汤国强 (BH022696) 张玉璇 (BH039274)	保税区行政审批局	/	失信记分5分	失信记分5分	审批部门应督促建设单位补充缺失的评价内容,提出有针对性防控措施。 生态环境部门应加强项目日常监管,督促企业做好污染物排放监控,以满足相关标准和环境管理要求。
3	天津祥赫塑胶科技有限公司废旧资源再生利用项目	天津祥赫塑胶科技有限公司	降低环境影响评价工作等级;所提环境保护措施可行性论证不符合相关规定(对挥发性有机废气风机风量的设计合理性分析论证不充分,未按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)废气收集系统要求进行分析论证;未对干粉破碎废气的风机风量设置合理性进行分析论证)。	中奥环保科技有限公司(天津)有限公司 (91120105MA05TQG455)	杨小蕙 (BH011067) 邢莹莹 (BH047837)	静海区行政审批局	/	失信记分5分	失信记分5分	审批部门应现场核实项目建设内容,明确环评管理相关要求;督促建设单位补充缺失的评价内容,提出有针对性防控措施。 生态环境部门应加强项目日常监管,督促企业做好污染物排放监控,以满足相关标准和环境管理要求。

序号	项目名称	建设单位	存在的主要问题	编制单位 (统一社会信用代码)	编制人员 (信用编号)	审批 部门	技术 评估 单位	编制 单位 处理 意见	编制 人员 处理 意见	审批部门和生态环境 部门相关要求
4	天津华庆汽车配件有限公司生产线技术改造项目	天津华庆汽车配件有限公司	环境质量现状数据来源、监测因子、监测频次或者布点等不符合相关规定(污水处理设施等涉及地下水、土壤污染途径,报告遗漏地下水、土壤环境质量现状调查);环境影响预测与评价方法或者结果错误(固化燃气废气与电泳、固化有机废气混合排放,报告未进行混合排放条件下基准含氧量折算后的达标排放可行性分析);所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定(电泳废气、电泳后固化废气、喷粉后固化废气和固化炉燃气废气经集气罩收集进入一套“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧废气治理装置”,由1根20m排气筒P2排放,报告未分析混合废气的温度控制措施,给出的废气温度(80摄氏度)不符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)活性炭进口温度低于40度的使用条件)。	沧州高夫环保科技有限公司 (91130921MACONW P194)	李中力 (BH028969)	静海区行政审批局	/	失信 记分 5分	失信 记分 5分	审批部门应督促建设单位补充缺失的评价内容,提出有针对性防控措施。 生态环境部门应加强项目日常监管,督促企业做好污染物排放监控,以满足相关标准和环境管理要求。
5	天津市瑞祺线材有限公司技术改造项目	天津市瑞祺线材有限公司	建设项目概况描述不全(平面布置描述及相关图件不清晰,未能充分显示车间位置、与厂界的距离等基本概况);环境影响预测结果错误(报告P34、P35噪声影响预测中给出的噪声源距离厂房边界距离以及厂房与厂界距离错误,预测结果错误);所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定(浸锡过程产生的废气经集气罩收集后由水喷淋装置处理,锡及其氧化物不溶于	沧州高夫环保科技有限公司 (91130921MACONW P194)	李中力 (BH028969)	静海区行政审批局	/	失信 记分 5分	失信 记分 5分	审批部门应督促建设单位补充缺失的评价内容,提出有针对性防控措施。 生态环境部门应加强项目日常监管,督促企业做好污染物排放监控,以满足相关标

序号	项目名称	建设单位	存在的主要问题	编制单位 (统一社会信用代码)	编制人员 (信用编号)	审批 部门	技术 评估 单位	编制 单位 处理 意见	编制 人员 处理 意见	审批部门和生态环境 部门相关要求
			水，报告缺失除尘效率达到95%的可行性分析；未按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》开展相关评价工作；地下水、土壤环境影响和保护措施内容与项目建设内容不一致，且未根据分析结果提出跟踪监测要求。							准和环境管理要求。
6	天津瑞孚饲料有限公司瑞孚集团创新基地项目	天津瑞孚饲料有限公司	污染源源强核算内容不全（遗漏卸料和筛分工序无组织排放源强识别与核算；遗漏除膨胀制粒工序外其他生产环节的异味排放情况识别；P107噪声源强缺少各种除尘设备风机和各类水泵等；P72废气走向示意图中显示膨胀制粒工序采用低温等离子除异味装置，但在报告其余部分该工序采用的措施均为布袋除尘加活性炭吸附，如措施为布袋除尘加活性炭吸附，则报告遗漏该工序颗粒物产生及排放源强识别，同时在固体废物相关章节遗漏处理装置产生的固体废物（废布袋、废活性炭）；所提环境保护措施不符合相关规定（燃气锅炉监测管理计划中遗漏污染物一氧化碳）。	河北紫旭节能环保技术咨询有限公司 (91130100320002902R)	汤国强 (BH022696)	静海区行政审批局	/	失信 记分 5分	失信 记分 5分	审批部门应督促建设单位补充缺失的评价内容，提出有针对性防控措施。 生态环境部门应加强项目日常监管，督促企业做好污染物排放监控，以满足相关标准和环境管理要求。

序号	项目名称	建设单位	存在的主要问题	编制单位 (统一社会信用代码)	编制人员 (信用编号)	审批部门	技术评估单位	编制单位处理意见	编制人员处理意见	审批部门和生态环境部门相关要求
7	捷安特(天津)有限公司剥漆项目	捷安特(天津)有限公司	建设项目概况描述不全或者错误(项目所使用的剥漆剂中二氯甲烷含量 80%~90%, 未分析与《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020) 及《重点管控新污染物清单(2023 年版)》中对于二氯甲烷在有机溶剂清洗剂中不得超过 20%要求的符合性); 遗漏环境保护目标(遗漏厂界外东侧约 300 米处的环境空气保护目标前村树)。	中科信阳(天津)环保科技有限公司 (91120116MA05WL003G)	张忠全(BH043337) 王瑶瑶(BH057005)	静海区行政审批局	/	失信记分 5 分	失信记分 5 分	审批部门应督促建设单位补充缺失的评价内容, 提出有针对性防控措施。 生态环境部门应加强项目日常监管, 督促企业做好污染物排放监控, 以满足相关标准和环境管理要求。
8	年产 3500 吨橡胶密封件项目		污染源核算方法错误(投料过程颗粒物废气源核算采用的系数错误, 采用的《逸散性工业粉尘控制技术》P109 石灰生产卸料产污系数不适用于本项目; 表 4-6 废气排放情况一览表中硫化氢和二硫化碳去除效率 50%依据不足); 所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定(报告表 1-4 中“本项目采用集气罩收集有机废气, 罩口风速达到 0.4m/s 以上”, 不符合对应的文件“距废气收集系统排风罩口最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速不低于 0.3m/s”要求; 报告表 P19 工艺流程中描述“备料废气 G2(颗粒物)经备料仓顶集气罩汇入至布袋除尘器+二级活性炭装置处理, 最后经 20m 高排气筒 P1 排放”, 但 P37 收集可行性分析及表 4-14 中未计算备料工序废气收集所需风量; P37 收集可行性分析及	天津绿水蓝天环境科技有限公司 (91120104MA06F0TA06)	王树良(BH001135)	武清区行政审批局	天津法雨环保科技有限公司	失信记分 5 分	失信记分 5 分	审批部门应督促建设单位补充缺失的评价内容, 提出有针对性防控措施。 生态环境部门应加强项目日常监管, 督促企业做好污染物排放监控, 以满足相关标准和环境管理要求。

序号	项目名称	建设单位	存在的主要问题	编制单位 (统一社会信用代码)	编制人员 (信用编号)	审批 部门	技术 评估 单位	编制 单位 处理 意见	编制 人员 处理 意见	审批部门和生态环境 部门相关要求
			表 4-14 中对挥发性有机废气罩口风量满足控制风速要求的结论错误, 不符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 控制风速的点位为距离排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置的要求; 颗粒物最终排放浓度为 $1.78\text{mg}/\text{m}^3$, 不符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013) 进活性炭前颗粒物浓度小于 $1\text{mg}/\text{m}^3$ 的规范要求)。							